

倍活用する

Excel

デ
ク
ー
ツ
ク

収集データ活用編

[illegible]

続・計測データを100倍活用する Excelテクニック

[収集データ活用編]

index



ExcelでFFT ①	-----	3
ExcelでFFT ②	-----	7
X-Yグラフを描く	-----	9
近似曲線を求める	-----	13

「Excelワークシート」ダウンロード サービス実施中

本書でご紹介しておりますExcelワークシートを無料でダウンロードいただけます。
弊社ホームページに是非お越しください。

ダウンロード サービス窓口

www.e-keisokuki.jp/


「Excelワークシート ダウンロード」をクリックしてください。

ExcelでFFT ①


Excelを使って手軽にFFT解析をしましょう

今回は周波数解析で一般的に用いられるFFT(Fast Fourier Transform)解析を、高価なFFTアナライザを使わずにExcelで実現する方法を紹介します。ちなみにFFT解析とは以下の用途で使われる一般的な解析手法です。Excelを単なる表(グラフ)作成ツールとしてではなく解析ツールとして使用することで、計測器にかかるコストを大幅コストダウンができます。

収集波形

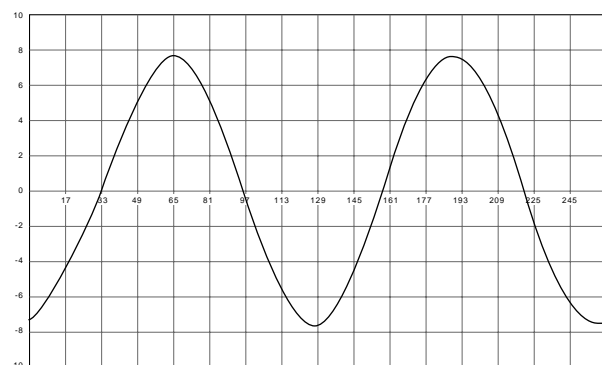

FFT解析結果

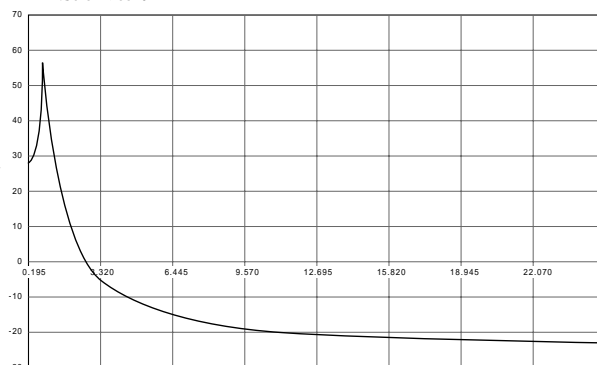


研究開発 / 固有振動数・共振周波数・減衰比算出・建物/装置の振動分析
生産技術 / 刃具/加工時の最適条件設定
設備保全 / ベアリング傷検出・モータ寿命確認

まめ知識

サンプリング周期の魔

「おかしいな～40kHzあるはずなのに2kHzの波形になっている」
こんな体験をされたことはありませんか。
これは測定する波形よりサンプリング周期が遅い場合に発生するエイリアシングという現象です。40kHzを400kHzサンプリングで観察すると正確に測定できますが、同じ40kHzを20kHzサンプリングで観察すると2kHzとして計測されます。
エイリアシングを避けるために、サンプリング周期は測定したい周波数の最低2倍でできれば10倍以上になるように設定してください。

20kHzでサンプリング

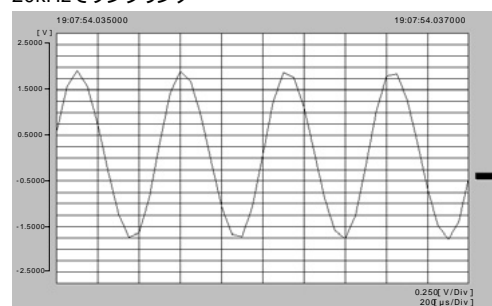

Excel解析のしかた

1 Excelへデータを転送します。

計測データをCSV保存します
Excelで保存したCSVファイルを開きます。
開くときはファイルの種類を「テキストファイル」に
します。
Excelで開くと以下のような表示になります。

① キーエンスPCレコーダなら

Excelの指定したセルへ計測しながら直接書き込む機能
収集後、複数ファイルを一括でCSV変換するツール
などが、あなたの計測をサポートします。



2 Excelにアドインを追加します。

メニューから【ツール(T)】 【アドイン(I)】を選びます。
[アドイン]のダイアログが表示されます。




3 [分析ツール]と[分析ツール-VBA]を選択します。

初めて分析ツールを用いる時は、Officeセットアップダイ
アログが開きます。画面の指示に従って分析ツールをイ
ンストールしてください。



4 【ツール(T)】 【分析ツール(D)】を 選びます。

[データ分析]のダイアログが表示されます。

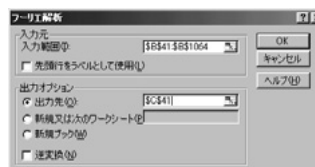


5 [フーリエ解析]を選択します。

[フーリエ解析]のダイアログが表示されます。

6 [入力範囲]と[出力先]を入力します。

入力範囲は2の偶数乗個になるように選んでください。
例えば256,1024,4096個です。出力先は例では入力
範囲の横を選んでいいます。

7 Excelのワークシートに FFT演算結果が入力されます。

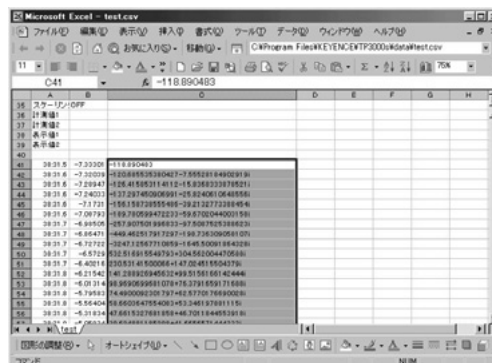

ExcelでFFT ②

Excelを使って、もっとFFT!


今回は、FFT解析 で特集したFFT解析を、より極めるためのテクニックをご紹介します。

【おさらい】そもそもFFT 解析とは...

FFTとは高速フーリエ変換のことであり、合成された波形から、元の周波数や強さを求める手法です。


フーリエ変換 POINT1

全ての波形は、「Sin」と「Cos」で表される波形の合成です。例えば、音や振動もさまざまな周波数の波形の合成です。
まずは、分かり易いようにSin波どうしの合成を見てみましょう。

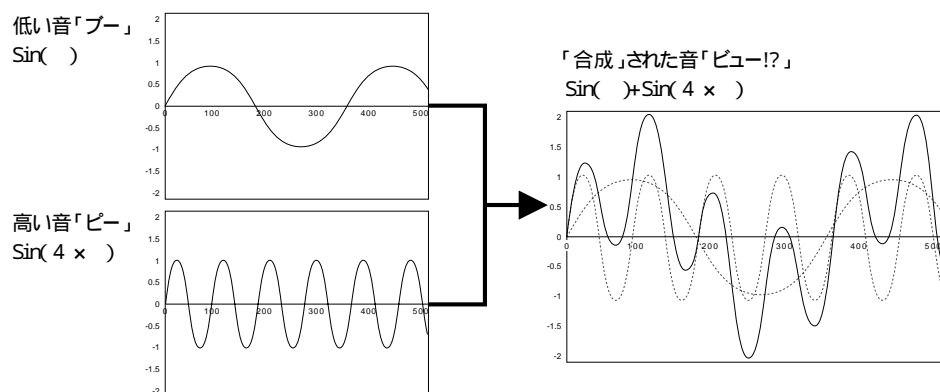

フーリエ変換 POINT2

では、Sin波とは全く異なる波形はどうでしょうか。実は、矩形波(四角い波形)や、のこぎり波(名前通りギザギザな波形)もSinとCosの数式で示され、SinとCosの合成である事が分かります。
だから、どんな波形でもフーリエ変換すれば元の周波数や強さが求められるのです。

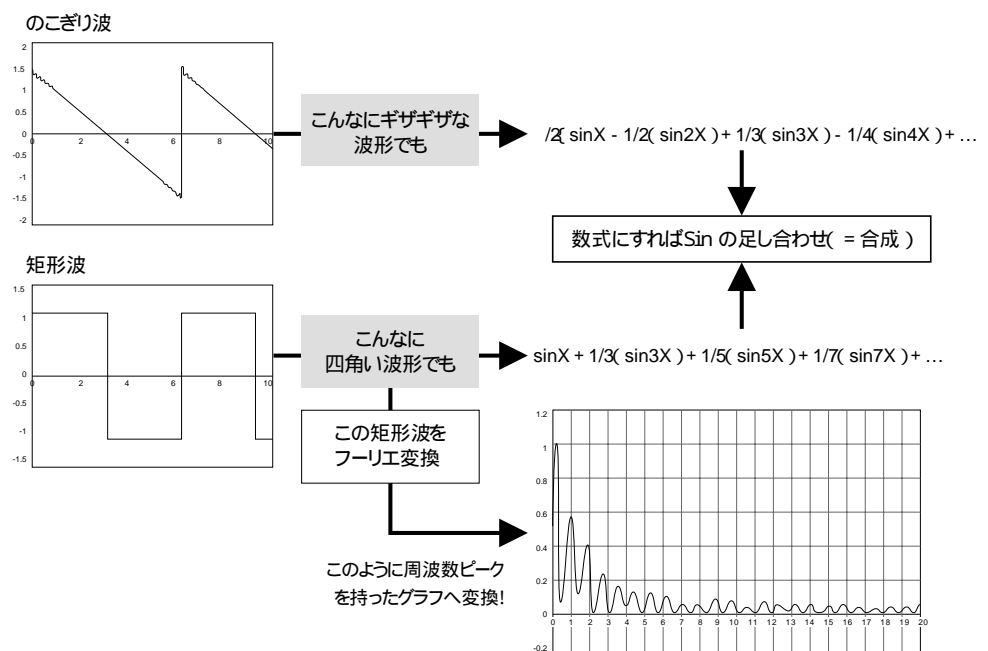

FFT解析を使いこなすツボ

FFT 解析をマスターする上で必ず押えておきたいのは、次の3つのポイントです。

FFTマスター 3つのツボ 解析周波数 データ点数 窓関数

今回は、**解析周波数**についてご説明します。FFTでは、高速にフーリエ変換を行うために、ある一定の周波数毎に解析を行っています。

つまり、解析されているのは全ての周波数ではなく、「飛び飛び」の周波数になることに注意が必要です。これを **解析周波数** と言い、この「飛び飛び」には以下の決まりがあります。

解析周波数 = サンプル周波数 (Hz) ÷ (データ数を超えない最も大きい2のN乗)

[解析周波数の例]

1秒間に100サンプリングする計測器で30秒 (= データ数は3000点) 収集した波形を解析する場合を考えてみましょう。

前述の数式によると、この条件の波形では (A) の周期毎に「飛び飛び」にデータが得られる事が分かります。

サンプリング数とデータ点数は以下の通り

100サンプリング/秒 = 「100Hz」

データ数3000点を超えない最も大きい2のN乗 = 2の11乗 = 「2048」

解析周波数の式から

$$100(\text{Hz}) \div 2048 = 0.04882(\text{Hz}) \dots (A)$$

解析周波数 Q&A


Q 解析周波数について、どこまで速い周波数を解析できるのでしょうか？

A サンプルした周波数の1/2の周波数が解析の上限です。

下例の通り、サンプリング周波数が元波形の周波数の2倍以下だと、正しく元波形の形状を再現できなくなるためです。


例) 100Hzのsin波を1000、200、150Hzでサンプリングした場合の変化

サンプリング1000Hz

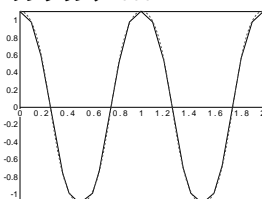


ほぼ元波形通り

サンプリング200Hz

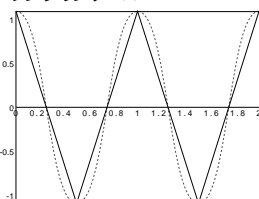

なんとか元波形をイメージできる

サンプリング150Hz

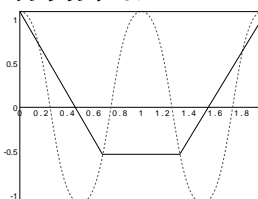

異なる周波数の波形に見える

Q 解析周波数と一致していない周波数をピークに持つ波形はどうなるのでしょうか？


A 解析周波数と一致していない周波数をピークに持つ波形の解析結果は本来の値よりも小さくなります。

例えば、元波形の電圧値を正しく見たい、というときには「窓関数」が役立ちます。

例) 右グラフは、サンプリング周期100Hz、データ数256点、振幅±1Vの波形を、周波数を変化させてFFT解析した結果です。解析周波数に一致しない波形は、本来の1Vよりもピークが低くなります。

波形A: 解析周波数と不一致 (周波数20Hz)

波形B: 解析周波数と一致 (周波数20.3125Hz)


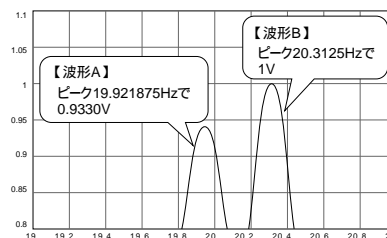


X-Yグラフを描く

Excelを使えば、X-Yグラフも簡単！

荷重と引っ張り・温度と伸びなど、2種類のデータの相関を解析する場合、リサージュなどのXY相関図を使用します。



今回はパソコンレコーダを用いて収集したデータを、Excelで簡単に分かりやすいXY相関図を作るテクニックをご紹介します。

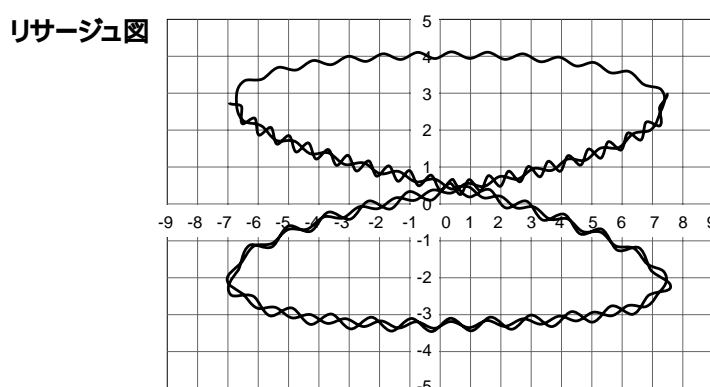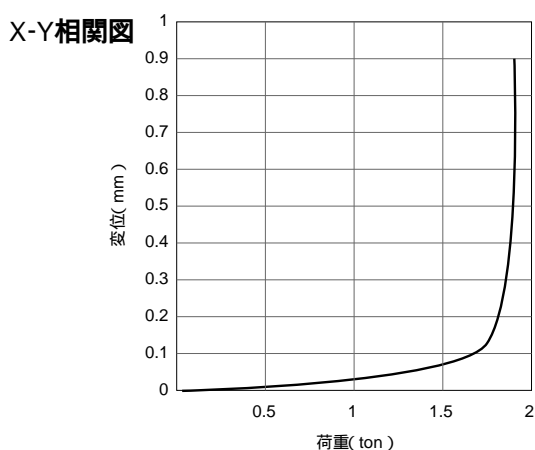

X-Yグラフ使用例


熱変位試験

温度変化による素材の形状変化を、レーザ式変位センサでビューポート越しに測定します。

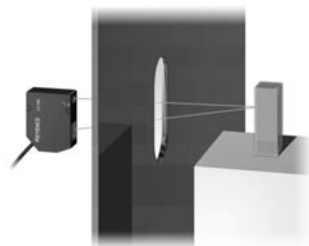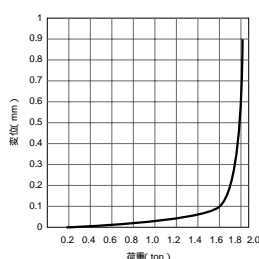

経時変化

金型の密着度をショットごとにデータ取りします。
渦電流式変位センサを用いて金型の隙間(下死点変動)を測定しています。

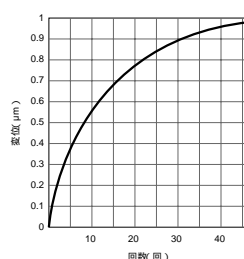

その他に、位相ズレなどの表示に使用できます。

Excelでグラフを使うには

1 Excelでデータを開く。

収集したデータをCSV保存しExcelで開きます。
A列:時刻 B列:荷重 C列:変位

通常の折れ線グラフで描くと ▶

2-a


B列とC列を選択して、Excelのメニューから
【挿入(I)】 【グラフ(H)】を選びます。

[グラフウィザード]のダイアログが表示されます。

3-a

[標準]のタブから[折れ線]を選択します。

荷重の変化に対する変位量のグラフになるようにB列(加重)は
項目軸として指定し表示します。

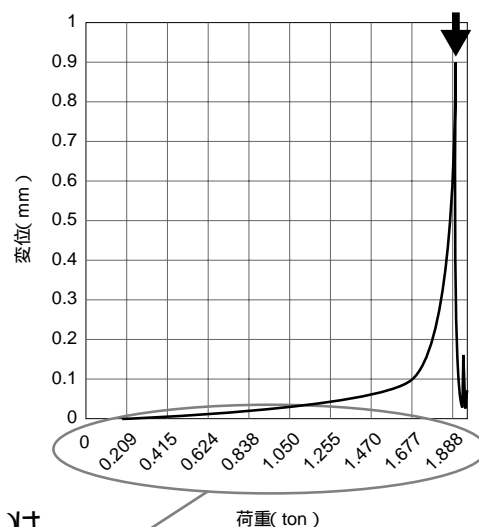

問題点

一見きれいなグラフになりますが、変位(Y軸)はいいのですが、荷重(X軸)の目盛が等間隔にはならないため、例えば矢印のピーク部分の荷重値をグラフから読み取ることができません。

なぜ

折れ線グラフなど通常のグラフのX軸は項目数で区切られます。このため等間隔(距離/時間)の計測をしていないデータはグラフにするとズレてしまいます。

そんな時は散布図で描く ▼

2-b


B列とC列を選択して、Excelのメニューから
【挿入(I)】 【グラフ(H)】を選びます。

[グラフウィザード]のダイアログが表示されます。


3-b

[標準]のタブから[散布図]を選択します。
荷重の変化に対する変位量のグラフを
描きます。

目盛は任意に選ぶことが可能です。
軸をダブルクリックし、目盛で設定します。

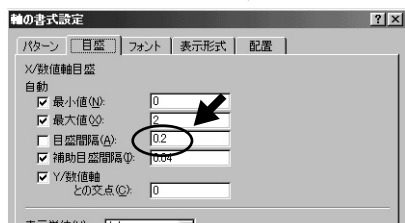

右図のX軸の例です。0.2ton刻みにしています。

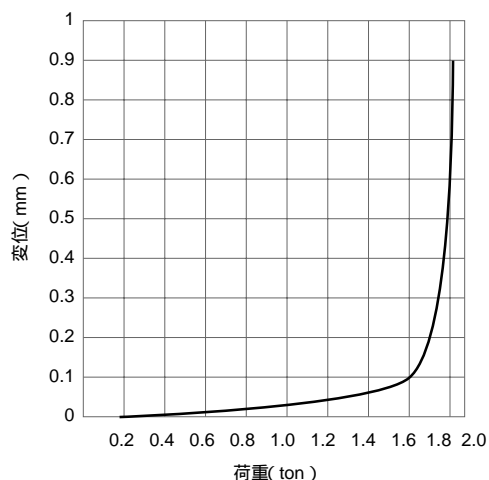


POINT

グラフは、データを読む時、目盛が等間隔に入る方が使いやすくなります。このためV-T図のような時間と電圧のグラフのようにサンプリング周期が等間隔であれば通常の折れ線グラフで問題ありません。
等間隔にならないグラフ(2CHの相関を見るなど)の場合、散布図を用いるのが分かりやすいグラフを描くポイントです。

まめ知識

応用

散布図はこのようにXY図(リサージュ図)を描くことにも用いられます。

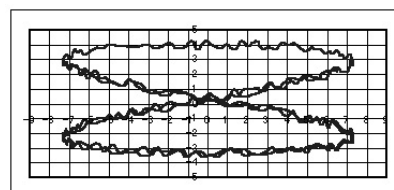

リサージュ図は二つの振動波形の関係、例えば位相がズれているのか、周波数が違うのかを目で見て判断できる図です。

右図が、周波数が異なった時と位相がズレた時のリサージュ図の形状を表したものです。

周波数比 (X:Y)	1:1	1:2	1:3
位相角 0°			
位相角 45°			
位相角 90°			


MEMO

近似曲線を求める

Excelを使って、簡単に近似曲線を求める

温度変化に応じたワークの伸び、引っ張りに応じたワークの伸び、化学反応の終点を求める場合など、関係式(近似式)を求めて結論とします。例えば気体の状態方程式($PV=nRT$)などもこの関係式の一つです。この近似をExcel上で簡単に行うテクニックを紹介します。

従来は、高額な解析ソフトを用いるか、プロットした点から手書きで、近似あるいは手計算で最小二乗法などを行っていました。Excelの回帰分析を用いれば誰でも簡単に近似を行うことが可能です。

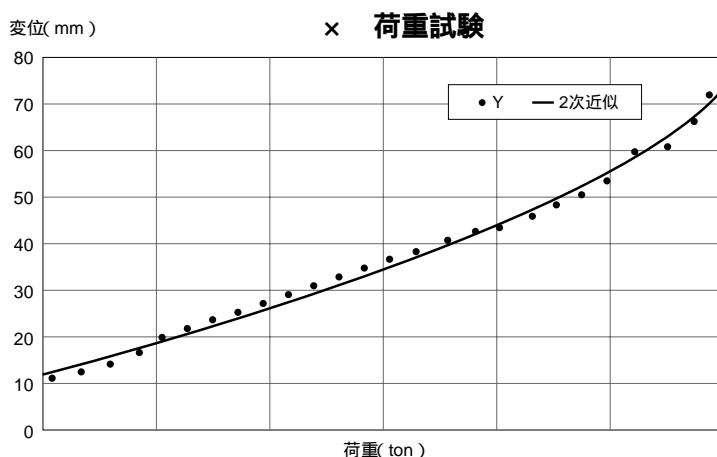


実際に近似曲線を描いてみましょう

- ① データを計測します。
今回は熱変位試験を例にとって解析します。



- ② 素材を加熱したときの変形量をデータ収集システムのロギング(1トリガ1サンプリング)モードで計測します。

恒温槽が指定温度になった後30分後の値を恒温槽から外部信号をデータ収集システムへの計測トリガとしています。

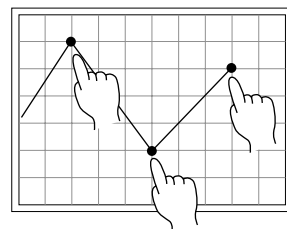

1

Excelでデータを転送します。

計測データをCSV保存します。
Excelで保存したCSVファイルデータを開きます。
Excelで開くと右のようになります。


① キーエンスPCレコーダなら

Excelの指定したセルへ計測しながら直接書き込む機能
収集後、複数ファイルを一括で CSV ファイル変換するツール
などがあなたの計測をサポートします。

2

Excelにアドインを追加します。

メニューから【ツール(T)】 【アドイン(I)】を
選びます。
【アドイン】のダイアログが表示されます。

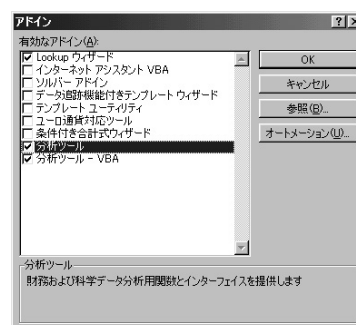

3


【分析ツール】と【分析ツール-VBA】を 選択します。

初めて分析ツールを用いる時は、Officeセットアップ
ダイアログが開きます。指示に従って分析ツールをイン
ストールしてください。

4

【ツール(T)】 【分析ツール(D)】を 選びます。


【データ分析】のダイアログが表示されます。

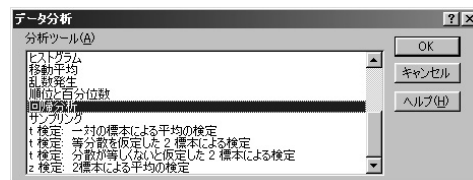

5

【回帰分析】を選択します。

【回帰分析】のダイアログが表示されます。

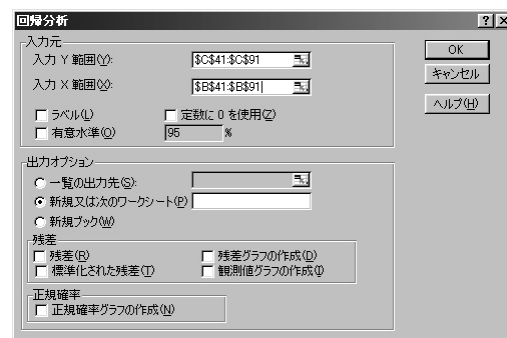

6

【入力Y範囲】と【入力X範囲】を 入力します。

7


Excelのワークシートに回帰分析結果が 入力されます。

解析の結果、右の例では
切片: -1.16335 X値1: 0.08424です。
従って近似式は $y = 0.08424x - 1.16335$ になります。
相関係数R2は0.9926です。この値が1に近いほど相
関の取れた近似です。

8

近似値からデータを演算します。


セルD41に $=B41*0.08424 - 1.16335$ を入力しデータのあるセルにコピーします。

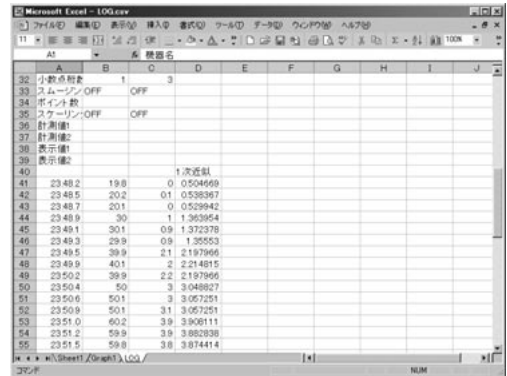

9

B41:D(データの最後まで)を指定しグラフを書きます。

グラフは散布図を指定します。散布図の詳しい書き方は「そんな時は散布図で描く(10ページ)」を参照してください。

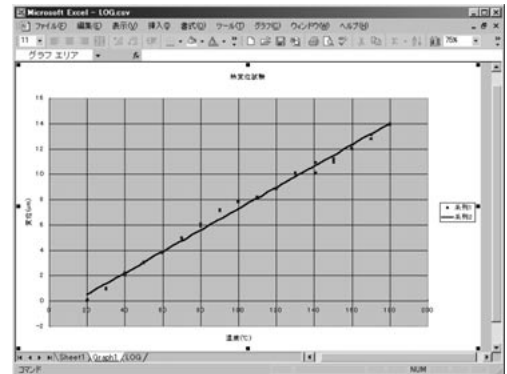

まとめ知識

簡易的な方法としては、通常のグラフを書いた後に波形を右クリックしてメニューから近似曲線を選ぶ方法もあります。波形を外挿・内挿する場合は回帰分析を用いて数式を求めるほうをお勧めします。



n次式などの多項式で近似する場合、例えば3次式の場合xの2乗、3乗の値を求めます。

x、 x^2 、 x^3 の値を入力x範囲に指定し演算します。

結果のx値1がxの係数x値2がx²の係数、x値3がx³の係数です。

3次近似式は

$y=0.00000141x^3-0.00054x^2+0.143186x-2.82907$ となります。

2、3乗の係数が0と等しいので1次式が適していることがわかります。

温度(℃)	X	X ²	X ³	電圧(V)	Y
40	23.482	19.8	392.04	7.762392	0
41	23.485	20.2	408.04	8.242408	0.1
42	23.487	20.1	404.01	8.203601	0
43	23.489	30	900	27.0000	1
44	23.491	30.1	906.01	27.2709	0.9
45	23.493	29.9	894.01	26.7309	0.9
46	23.495	39.9	1582.01	64.812	2.1
47	23.499	40.1	1608.01	64.812	2
48	23.502	39.9	1582.01	64.812	2.2
49	23.504	50	2500	125.0000	3
50	23.506	50.1	2510.01	125.7815	3.1
51	23.509	50.1	2510.01	125.7815	3.1
52	23.510	60.2	362.404	21.91672	3.9
53	23.512	59.9	358.801	21.49278	3.9
54	23.515	59.8	3576.04	21.38472	3.8

温度(℃)	X	X ²	X ³	電圧(V)	Y
40	23.482	19.8	392.04	7.762392	0
41	23.485	20.2	408.04	8.242408	0.1
42	23.487	20.1	404.01	8.203601	0
43	23.489	30	900	27.0000	1
44	23.491	30.1	906.01	27.2709	0.9
45	23.493	29.9	894.01	26.7309	0.9
46	23.495	39.9	1582.01	64.812	2.1
47	23.499	40.1	1608.01	64.812	2
48	23.502	39.9	1582.01	64.812	2.2
49	23.504	50	2500	125.0000	3
50	23.506	50.1	2510.01	125.7815	3.1
51	23.509	50.1	2510.01	125.7815	3.1
52	23.510	60.2	362.404	21.91672	3.9
53	23.512	59.9	358.801	21.49278	3.9
54	23.515	59.8	3576.04	21.38472	3.8

電子計測器に関するご相談は
電子計測器オンライン

.....
www.keyence.co.jp/keisokuki/

役立つ便利な計測マクロダウンロード

.....
www.e-keisokuki.jp/

全商品、送料無料で
当日出荷

必要な時に、必要な量だけ
在庫不要でトータルコストを削減

センシング・計測の
最新ソリューションを探せる
www.keyence.co.jp



安全に関する注意

商品を安全にお使いいただくため、ご使用の
前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

株式会社 キーエンス

本社・研究所／アプリセンサ事業部

〒533-8555 大阪市東淀川区東中島1-3-14 Tel 06-6379-1711 Fax 06-6379-1710

この商品に関する
お問い合わせは



フリーダイヤル 0120-66-3000

www.keyence.co.jp 記載内容は、発売時点での弊社調べであり、予告なく変更する場合があります。

Copyright© 2008 KEYENCE CORPORATION. All rights reserved.

SP アプリ7-0129

K1155T-1050-1 117-093